



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ
(Главное управление МЧС России
по Донецкой Народной Республике)
Управление надзорной деятельности и
профилактической работы
отдел надзорной деятельности и профилактической
работы г.о. Снежное

ул. Милицейская, 13, г.о. Снежное, 286500
Телефон: +7(856) 565-37-40 Факс: +7(856) 565-37-40
E-mail: gpn_sng@80.mchs.gov.ru

Директору МУНИЦИПАЛЬНОГО
БЮДЖЕТНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА №2
ГОРОДА СНЕЖНОЕ"

Шевкуновой Н.Л.

02.08.2023 № 583

На № _____ от _____

**Справка
о противопожарном состоянии объекта**

« 02 » августа 2023 года

г. Снежное

На основании требования прокуратуры города Снежное от 24.07.2023 № 76-1762исх23 проведено обследование противопожарного состояния МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 2 ГОРОДА СНЕЖНОЕ"

(указать наименование объекта надзора в отношении, которого проводилась проверка, адрес местонахождения)
расположенного по адресу: ДНР, г. Снежное, ул. Транспортная, 1.

Обследование проведено заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Снежное управления НД и ПР Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике Поляковым С.А.

(должность, специальное звание, фамилия и инициалы, должностного лица (должностных лиц), уполномоченного (ых) на проведение проверки)

Обследование проведено в срок с «27» июля 2023 г. по «27» июля 2023 г.

Обследование проведено в присутствии Директора МБОУ «СШ №2 Г.СНЕЖНОЕ» Шевкуновой Натальи Леонидовны

(указывается должность, Ф.И.О. представителя (лей) объекта надзора берущих участие в проведении проверки)

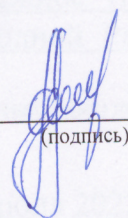
При проведении обследования установлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Детальное описание выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Наименование нормативного правового акта, требования которого нарушены (пункт, статья)
1	2	3
1.	Руководитель организации не обеспечил ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты	пункт 17.1 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР в РФ)
2.	Огнетушители отправленные с объекта защиты на перезарядку не заменены заряженными огнетушителями, соответствующими минимальному рангу тушения модельного очага пожара огнетушителей, отправленных на перезарядку (отправлены на перезарядку все огнетушители)	пункт 403 ППР в РФ
3.	Здание школы не оборудовано системой пожарной сигнализации адресного типа	<ul style="list-style-type: none"> - статьи 4 и 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ-123); - ч. 2 ст. 54 ФЗ-123; - п. 14 табл. А.1 прил. А Свода правил «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (далее – СП 484.1311500.2020)
4.	Здание школы не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах 3-го типа	<ul style="list-style-type: none"> - статьи 4 и 6 ФЗ-123; - ч. 2 ст. 54 ФЗ-123; - п. 14 табл. 2 раздела 7 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (далее - СП 3.13130.2009)
5.	В здании с уклоном кровли более 12 процентов, высотой до карниза более 7 метров не предусмотрено ограждение на кровле в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013	<ul style="list-style-type: none"> - статьи 4 и 6 ФЗ-123; - пункт 7.16 Свод правил "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"

		(далее - СП 4.13130.2013)
6.	На путях эвакуации не предусмотрено аварийное эвакуационное освещение	- статьи 4 и 6 ФЗ-123; - пункт 7.3.15 свода правил «Здания общеобразовательных организаций» (далее – СП 251.1325800.2016)
7.	Стропила и обрешетка чердака не подвергнуты обработке огнезащитными составами не ниже II группы огнезащитной эффективности по ГОСТ 53292, либо не выполнена их конструктивная огнезащита, не способствующая скрытому распространению горения	- статьи 4 и 6 ФЗ-123; - пункт 5.4.5 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (далее – СП 2.13130.2012)
8.	Сняты предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров и лестничных клеток	подпункт «д» пункт 16 ППР в РФ
9.	Руководитель организации не обеспечил наличие и исправное состояние приспособлений для самозакрывания дверей лестничных клеток	пункт 14 ППР в РФ
10.	Выходы на чердак с лестничных клеток выполнены не через противопожарные люки 2-го типа размером 0,6 x 0,8 метра (2 выхода)	пункт 7.7 СП 4.13130.2013
11.	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	подпункт «б» пункт 17 ППР в РФ
12.	Эвакуационные выходы помещения актового зала не оборудованы световыми оповещателями «Выход»	- статьи 4 и 6 ФЗ-123; - пункт 5.3. СП 3.13130.2009

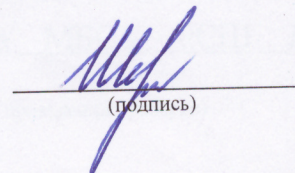
Обследование провёл:

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы
г.о. Снежное управления надзорной деятельности
и профилактической работы
Главного управления МЧС РФ по ДНР
капитан внутренней службы
Поляков Сергей Александрович


(подпись)

Один экземпляр справки получил:

Шевкунова Н.А.


(подпись)

«02» август 20 23 г.